

MIST-ALL®

不具合短時間対処法

MIST-ALL®に不具合が発生した場合、ご足労をお掛けしますが、下記に記載してある事項をご選択戴き、ユーザー様から直接以下の住所までご連絡戴きますようお願いを申し上げます。

①設置当初から性能が出ない場合

原因そのⅠ：エアの流れが悪くなっている。

MIST-ALL®の一次側1m以内にあるカプラや接続継手等の、エアの流れを阻害している機材を二次側に移し替えて下さい。

原因そのⅡ：配管内のエア温度が高くなっている。（**MIST-ALL**®を触ってみて温い。）

MIST-ALL®への入気温度を下げてください。（一次側の配管を延長するか、アフタークーラー等を設置して下さい。）

原因そのⅢ：設置要領書のなかの図（写真）のように設置されていない。

フィルタとパイプを設置して下さい。

②高度な性能が発揮されていない場合

上記①の原因の、ⅠⅡⅢを今一度チェック願います。

③使用後性能が出にくくなってきた場合

プレフィルタのエLEMENTを交換してください。**MIST-ALL**®本体は、十数年間性能が劣化することはありません。

④設置当初から圧力損失が大きい場合

2ランクから3ランク大きい**MIST-ALL**®に変更して下さい。（配管口径を変更する場合、異形ニップルは**MIST-ALL**®から遠ざけて下さい。）

⑤使用後に圧力損失が大きくなってきた場合

プレフィルタのエLEMENTを新品と交換して下さい。

製造元

ナカムラ工業株式会社

〒650-0024 神戸市中央区海岸通5番地 商船三井ビル

TEL (078) 322-1121 FAX (078) 322-2015 ■ ya-su-o@rondo.plala.or.jp

■ www.cgcc.co.jp/nakamura.com